

写真番号

1



備考 水染み跡・雨漏りによる可能性有り

写真番号

2



備考 前写真の近景

写真番号

3



備考 壁の水染み跡・雨漏りによる可能性有り

写真番号

4



備考 前写真の近景

写真番号

5



備考 壁の水染み跡・雨漏りによる可能性が有るが給排水管からの漏水による可能性も有り

写真番号

6



備考 前写真の近景

写真番号

7



備考 洗面室コーナー下部にクロス仕上げ浮き・床下側に水染み跡有り

写真番号

8



備考 天井の水染み跡、変色・雨漏りによる可能性有り

写真番号

9



備考 壁の水染み跡、変色、浮き、剥がれ

写真番号

10



備考 前写真の近景

写真番号

11



備考 内壁のひび割れ

写真番号

12



備考 前写真の反対側

写真番号

13



備考 敷居、畳の蟻害

写真番号

14



備考 前写真の近景

写真番号

15



備考 壁クロス剥がれ・雨漏りの可能性有り

写真番号

16



備考 前写真の近景

写真番号

17



備考 壁及び天井に水染み跡・雨漏りの可能性有り

写真番号

18



備考 天井の水染み跡・直上2階トイレ給排水管からの漏水による可能性有り

写真番号

19



備考 床の水染み跡、変色、浮き、剥がれ腐朽（直下床下土台に水染み跡有り）

写真番号

20



備考 前写真の近景

写真番号

21



備考 天井の水染み跡、変色・雨漏りによる可能性有り

写真番号

22



備考 内壁の水染み跡、変色・雨漏りによる可能性有り

写真番号

23



備考 天井に水染み跡・雨漏り若しくは過去の給排水管からの漏水による可能性有り

写真番号

24



備考 前写真の近景

写真番号

25



備考 壁クロスの変色、浮き・雨漏りによる可能性有り

写真番号

26



備考 床の水染み跡・木部の蟻害・雨漏りによる可能性有り

写真番号

27



備考 窓枠のクロスの剥がれ・結露による可能性が有るが、雨漏りによる可能性も有り

写真番号

28



備考 前写真の近景

写真番号

29



備考 前写真の反対側・シーリング材の欠損

写真番号

30



備考 天井の水染み跡・雨漏りによる可能性有り

写真番号

31



備考 天井の水染み跡・雨漏りによる可能性有り

写真番号

32



備考 前写真の近景

写真番号

33



備考 玄関木枠の蟻害

写真番号

34



備考 木製サッシ枠、窓枠及び壁クロスの水染み跡・雨漏りによる可能性有り

写真番号

35



備考 窓枠の水染み跡、変色、クロスの剥がれ・結露による可能性が有るが、雨漏りによる可能性も有り

写真番号

36



備考 前写真の近景

写真番号

37



備考 天井の水染み跡、変色・直上バルコニー防水層にひび割れ有り

写真番号

38



備考 天井及び壁の水染み跡、変色・雨漏りによる可能性有り

写真番号

39



備考 木枠の蟻害

写真番号

40



備考 前写真の近景

写真番号

41



備考 洗面室床の浮き、剥がれ・湿気、カビ等によるものと推測・直下の床下側に木部の腐食有り

写真番号

42



備考 前写真の直下・土台等木部の腐朽・浴室洗い場からの漏水及び湿気によるものと推測

写真番号

43



備考 天井の水染み跡、変色・雨漏りによる可能性が有るが日焼けなどの経年症状による可能性も有り

写真番号

44



備考 トップライト周辺天井および壁の水染み跡・雨漏りによる可能性有り

写真番号

45



備考 廻縁等木部の水染み跡、変色・直上の天井裏内に水染み跡有り

写真番号

46



備考 前写真の近景

写真番号

47



備考 窓枠の水染み跡、変色・結露による可能性が有るが、雨漏りによる可能性も有り

写真番号

48



備考 前写真の近景



写真番号

49



備考 内障子枠の水染み跡・雨漏りによる可能性有り

写真番号

50



備考 前写真の近景

写真番号

51



備考 壁クロスの変色・湿気、カビ等によるものと推測

写真番号

52



備考 前写真の外装側

写真番号

53



備考 洗面室床の剥がれ腐朽・使用時の水がかりによるものと推測

写真番号

54



備考 前写真の近景

写真番号

55



備考 壁の水染み跡、変色・外装等に特段の事象無し・換気口からの風雨の吹込みによる可能性が有るが、雨漏りによる可能性も有り

写真番号

56



備考 前写真の近景

写真番号


57



備考 天井の水染み跡・雨漏りによる可能性有り

写真番号

58

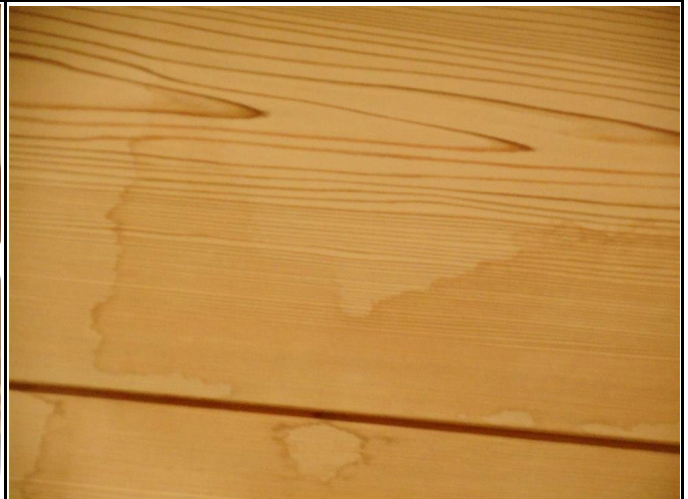

備考 前写真の近景

写真番号


59



備考 壁の水染み跡、変色・雨漏りによる可能性有り

写真番号

60

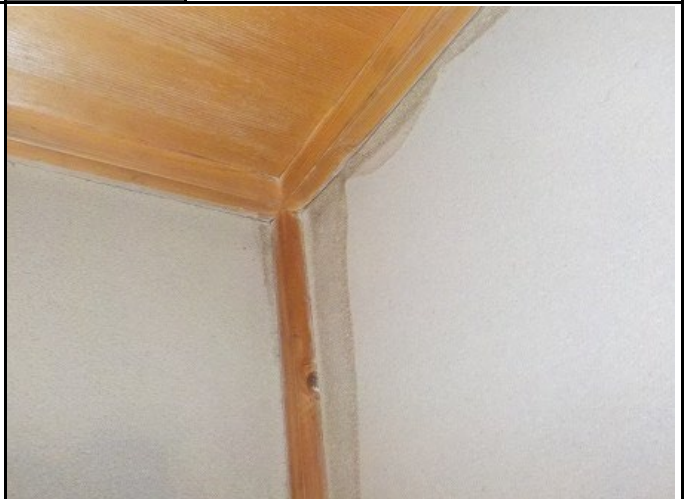

備考 前写真の近景

写真番号

61



備考 窓枠の水染み跡・結露による可能性が有るが、雨漏りによる可能性も有り

写真番号

62



備考 前写真の矢印部

写真番号

63



備考 床の剥がれ、変色・設備機器からの漏水の可能性有り

写真番号

64



備考 前写真の近景

写真番号

65



備考 内障子枠の水染み跡、変色・雨漏りによる可能性有り

写真番号

66



備考 前写真の近景